

## Информация

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Предписание № 1341/1/1 от 28.10.2015г.

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа пожарной безопасности требования которого нарушены | Срок устранения нарушения (требования пожарной безопасности) | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1.    | Руководитель организации при эксплуатации эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение №67 по тех.паспорту), со стороны коридора (помещение №65 по тех.паспорту) расположенного на первом этаже не обеспечил соблюдение проектных решений, (по факту дверь из помещения со стороны коридора закрыта фальшь стеной)   | Осн.: ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г п. 33, п.23 ж)  | 28.10.2016г.   | выполнено  |
| 2.    | Заполнение проема в противопожарной перегородке 1-типа в помещении №66 по тех.паспорту фактически используемому под помещение склада (на деревянных стеллажах хранятся, картонные коробки, спорт инвентарь, деревянная мебель) не выполнено противопожарным 2-го типа (установлена деревянная дверь каких-либо знаков (наклейка, ярлык, шильдик) указывающих на противопожарную дверь не имеет | Осн.: п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6, ст. 4, табл. 23, 24 ст. 88 №123-ФЗ от 22.07.08г., п. СП 4.13130.2013  | 28.10.2016г.   | выполнено  |
| 3.    | Заполнение проема в противопожарной преграде помещения №19 по тех.паспорту выполнить с предст. огнестойкости Е1-30 (если не доказано, что помещение является исключением, согласно СП 4,- 13 130.201   | Осн.: п.1 4.2 ст.1,ч.1 ст.6, ст. 4, табл. 23, 24 ст. 88 №123-ФЗ от 22.07.08г., п. п.5.6.4. СП 4.13130.2013                                   | 28.10.2016г.   | выполнено  |
| 4.    | Пожарный шкаф ПК-6 расположенный на 1-м этаже выполнен из горючих материалов, (по факту корпус шкафа, кроме дверки выполнен из дерева)   | Осн.: п.4 ст. 107 №123-ФЗ от 22.07.08г   | 28.10.2016г  | выполнено  |
| 5.    | Пожарный шкаф ПК-4 расположенный на 1-м этаже выполнен из горючих материалов, (по факту корпус шкафа, кроме дверки выполнен из дерева)   | Осн.: п.4 ст. 107 №123-ФЗ от 22.07.08г   | 28.10.2016г  | выполнено  |
| 6.    | Дверь эвакуационного выхода из групповой ячейки расположенной на 1-м этаже (помещение №42 по тех.паспорту) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (по факту ,дверь открывается только со стороны музыкального зала)  | Осн.: ППР РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 35  | 28.10.2016г  | выполнено  |
| 7.    | Дверь, ведущая из лестничной клетки № 22 по тех.паспорту на втором этаже в помещение №20 по тех.паспорту не оборудованы устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах.   | Осн.: ФЗ № 123 от 22.07.08 г. ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1, ст. 3, ч. 4, ст. 89, СП 1.13130 п. 4.2.7  | 28.10.2016г  | выполнено  |
| 8.    | Дверь, ведущая из лестничной клетки № 22 по тех.паспорту на втором этаже в помещении №31 по тех.паспорту не оборудованы устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах.   | Осн.: ФЗ № 123 от 22.07.08 г. ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1, ст. 3, ч. 4, ст. 89, СП 1.13130 п. 4.2.7  | 28.10.2016г  | выполнено  |
| 9.    | Дверь, ведущая из лестничной клетки № 22 по тех.паспорту на втором этаже в помещении №23 по тех.паспорту не оборудованы устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах.   | Осн.: ФЗ № 123 от 22.07.08 г. ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1, ст. 3, ч. 4, ст. 89, СП 1.13130 п. 4.2.7  | 28.10.2016г  | выполнено  |
| 10.   | Дверь, ведущая из лестничной клетки №10 по тех.паспорту на втором этаже в помещении №1 по тех.паспорту не оборудованы устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах.   | Осн.: ФЗ № 123 от 22.07.08 г. ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1, ст. 3, ч. 4, ст. 89, СП 1.13130 п. 4.2.7  | 28.10.2016г  | выполнено  |

Заведующий МБДОУ

А.П. Пчелинцева

М.П.

